

野辺地町橋梁長寿命化修繕計画



令和 5 年 4 月

野 辺 地 町

目 次

1. 橋梁長寿命化修繕計画策定の概要	1
1-1. 背景	1
1-2. 目的	1
2. 橋梁長寿命化修繕計画策定の基本方針	2
3. 野辺地町の橋梁の現状	3
3-1. 野辺地町の橋梁の概要	3
3-2. 地理的特徴（青森県アセットマネジメント基本計画より引用）	5
4. 野辺地町の橋梁定期点検結果	6
4-1. 青森県健全度評価	6
4-2. 国土交通省健全度評価	8
4-3. 定期点検結果	9
4-4. 橋梁点検の新技術の活用	10
5. 集約化の検討	12
6. 橋梁アセットマネジメントに基づく橋梁長寿命化修繕計画の基本フロー	13
7. 橋梁長寿命化修繕計画の策定	14
7-1. 維持管理体系	14
7-2. 橋梁の維持管理	15
7-3. 維持管理・点検	16
7-4. 橋梁長寿命化計画	17
8. 橋梁長寿命化修繕計画により見込まれるコスト縮減効果	30
9. 事後評価	31
10. 橋梁長寿命化修繕計画策定に係る学識経験者の意見聴取	32

1. 橋梁長寿命化修繕計画策定の概要

1-1. 背景

戦後、日本が経済大国として飛躍的に発展を遂げた時代を高度経済成長期と呼ばれます。青森県においても経済が成長し、大きく変化を遂げました。高度経済成長期に、橋梁などの多量のインフラが整備され、生活の基盤を支えることとなりました。しかし、現在は供用開始から長期間経過し、施設が老朽化している現状であります。老朽化の増大に伴って、青森県内の橋梁等の維持管理費用が増大する傾向となっています。

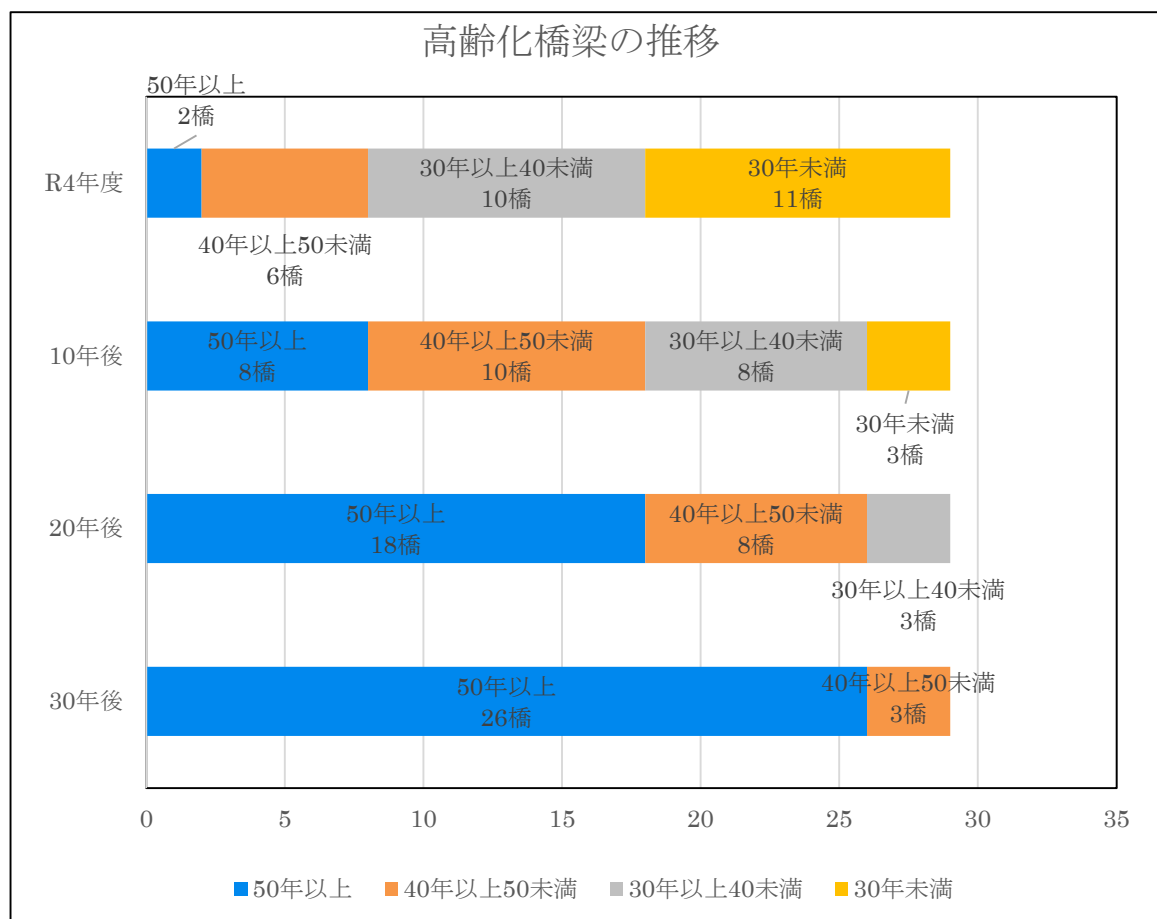


図 1-1 高齢化橋梁の推移

1-2. 目的

いままでの維持管理は、劣化・損傷が発見されてから対策を行う「事後保全」でありましたが、これからは劣化が顕在化する前に対策を行う「予防保全」に転換します。予防保全の転換により、維持管理費用の縮減を図ります。また、橋梁を適切な時期に、必要な対策を計画し、効率的な維持管理を執り行われることで、住民の安全・安心な生活が保障されます。

さらに、予測される将来の維持管理費用の増大に向けて、費用の縮減化・平準化を目標とするため、長期的な視点から橋梁を効率的・効果的に管理する取り組みとなる「橋梁長寿命化計画（10 箇年計画）」を策定します。

2. 橋梁長寿命化修繕計画策定の基本方針

以下の基本コンセプトに基づき、橋梁アセットマネジメント※¹を進めます。

橋梁アセットマネジメントの基本コンセプトは、青森県の基本コンセプトに則るものとする。

(1) 県民の安全安心な生活を確保するため、健全な道路ネットワークを維持します

これまで県民の生活を支え続けてきた多くの道路や橋梁などの高齢化が進行しており、「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成26年4月）でも指摘されているとおり、適切な投資による維持管理が行われなければ、近い将来に大きな負担が生じることとなり、県民の生活に影響を及ぼす恐れや、事故や災害等を引き起こす可能性が懸念されます。県民の安全・安心な生活を確保するため、健全な道路ネットワークの維持に取り組んでいきます。

関係計画

- ・青森県基本計画「選ばれる青森への挑戦」（平成31年4月）
- ・青森県公共施設等総合管理方針（平成28年2月）

(2) 全国に先駆けて導入した橋梁アセットマネジメントシステムによる維持管理を継続していきます

平成18年度に橋梁の維持管理手法として、ひと（人材育成）、もの（ITシステム）、仕組み（マニュアル類）を含むトータルマネジメントシステムとして「青森県橋梁アセットマネジメントシステム」を全国に先駆けて導入しました。今後も「青森県橋梁アセットマネジメントシステム」による維持管理を継続していきます。

(3) 対症療法的な維持管理から予防保全による維持管理を一層進めます

橋梁アセットマネジメントシステムを導入する以前の維持管理は、「傷んでから直すまたは作り替える」という対症療法的なものでしたが、劣化・損傷を早期発見し早期対策する予防保全による維持管理への転換を更に進め、将来にわたるLCC（ライフサイクルコスト）を最小化します。

(4) 橋梁の維持更新コストの大幅削減を実現します

「いつ、どの橋梁に、どのような対策が必要か」を橋梁アセットマネジメントシステムにより適切に計画し、橋梁の長寿命化、将来にわたる維持更新コストの大幅な削減を実現します。

(5) 社会資本の維持管理のあり方を全国に向けて発信します

本県は、橋梁アセットマネジメントにおける自治体のパイオニアとして、その取り組みやアセットマネジメント導入の効果を広く公表するなど、社会資本の維持管理のあり方を発信します。

出典：「青森県橋梁アセットマネジメント基本計画」

※1 アセットマネジメント：道路を資産としてとらえ、構造物全体の状態を定量的に把握・評価し、中長期的な予測を行うとともに、予算的制約の下で、いつどのような対策をどこに行うのが最適であるかを決定できる総合的なマネジメント（「道路構造物の今後の管理・更新等のあり方提言（平成15年4月）」国土交通省道路局HPより）

3. 野辺地町の橋梁の現状

3-1. 野辺地町の橋梁の概要

- 令和 4 年度時点での経過年数の割合は、30 年以上を経過した橋が半数以上を占めています。
- コンクリート橋 22 橋、鋼橋 7 橋です。

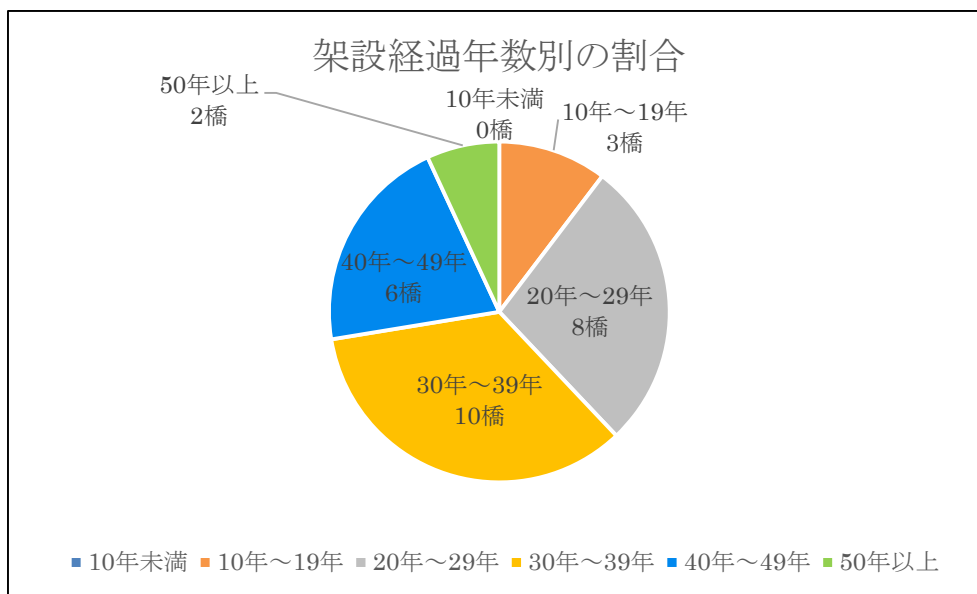


図 3-1 建設後経過年数別の割合

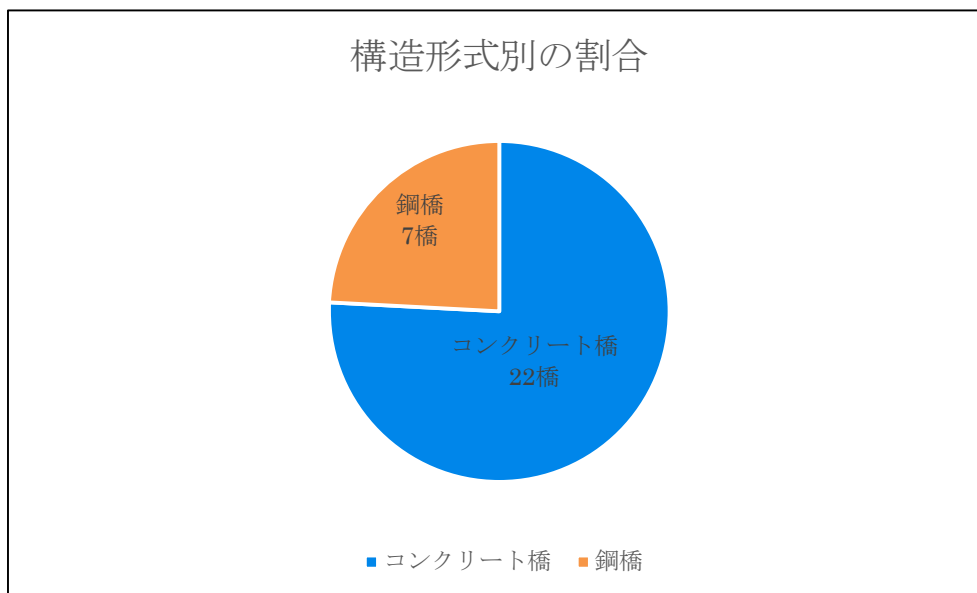


図 3-2 構造型式別の割合

表 3-1 橋梁諸元（15m以上）

橋梁番号	橋梁名	供用開始 年月日	供用 年数	路線名	橋長	幅員 全幅員	径 間 数	上部工形式名	所在地	次回点検年度
401001970	第二川目橋	1997/3/1	25	一ノ渡線	31	5.7	1	PC単ホロースラブ	野辺地町字一ノ渡地先	令和6年度
401101539	獅子沢跨線橋	1967/7/10	54	獅子沢線	29	3.8	3	プレテン橋	野辺地町字二十平地先	
401101840	新田橋	1982/10/1	39	下町・一ノ渡線	31	10.5	1	ボステン単純T桁橋	野辺地町字新田地先	
401106843	白岩橋	1980/3/31	42	与田川尻線	18	8.2	1	単純合成H桁橋	野辺地町字白岩向地先	
401107944	第一観音跨線橋	1988/10/30	33	観音林脇線	26	12.8	1	ボステン単純T桁橋	野辺地町字観音林後地先	
401107945	第二観音跨線橋	1990/3/31	32	観音林脇線	30	12.8	1	単純非合成飯橋	野辺地町字松ノ木地先	
401404242	川目橋	1986/3/1	36	水ヶ沢線	26	5.7	1	合成H鋼桁(コルテン鋼)	野辺地町字中屋敷地先	
401483541	下小中野橋	1984/3/31	38	市内支線35号線	15	5.2	1	プレテン単純中空床版橋	野辺地町字観音林後地先	
401499246	臨港線橋	1998/1/1	24	鳥井平松ノ木線	16	11	1	プレテン単純T桁橋	野辺地町字二本木地内	

表 3-2 橋梁諸元（15m以下）

橋梁番号	橋梁名	供用開始 年月日	供用 年数	路線名	橋長	幅員 全幅員	径 間 数	上部工形式名	所在地	次回点検年度
401202601	切明橋	1973/4/1	49	上小中野開拓道路線	11	6.9	1	RC単純T桁橋	野辺地町字観音林脇地先	令和7年度
401203701	太田新田1号橋	1990/4/1	32	太田新田線	10	4.8	1	プレテンション方式I桁床版橋	野辺地町字中田地先	
401203702	太田新田2号橋	1991/4/1	31	太田新田線	8	5.8	1	プレテンション方式I桁床版橋	野辺地町字明前地内	
401204001	かもしか橋	1981/4/1	41	烏帽子岳B線	5	12	1	PCボックスカルバート	野辺地町字枇杷野地内	
401204002	烏帽子一番橋	2008/11/1	13	烏帽子岳B線	9	4.8	1	分割PCボックスカルバート	野辺地町字地続山国有林	
401204003	烏帽子二番橋	2010/1/1	12	烏帽子岳B線	8	4.7	1	角形鋼管床版橋	野辺地町字地続山国有林	
401204004	烏帽子三番橋	2010/12/1	11	烏帽子岳B線	12	4.7	1	角形鋼管床版橋	野辺地町字地続山国有林	
401204005	烏帽子四番橋	1982/3/15	40	烏帽子岳B線	7	4	1	鋼単純H桁橋	野辺地町字地続山国有林	
401302201	第二御手洗瀬橋	1996/4/1	26	御手洗瀬瀬ノ木線	3.1	9	1	PCボックスカルバート	野辺地町字上御手洗瀬地先	
401300301	十郎兵橋	2002/1/1	20	淋代支線1号線	7	6.5	1	RCボックスカルバート	野辺地町字大月平地先	
401304601	中渡橋	1982/3/15	40	柴崎馬門温泉線	10	4.5	1	鋼単純H桁橋	野辺地町字湯沢尻地先	
401305301	蟹田橋	1983/1/1	39	蟹田道路線	7	4.5	1	RC単純T桁橋	野辺地町字蟹田地先	
401307101	陣場川原橋	1980/3/1	42	陣場川原線	12	5.2	1	プレテンション方式PC単純ホロー桁橋	野辺地町字陣場川原地先	
401308401	響き橋	1990/7/1	31	工業団地2号線	10	10.7	1	アーチ橋	野辺地町字松ノ木地内	
401309102	与田川橋	1961/2/10	61	駅前鳴沢線	7	7.95	1	RC単純T桁橋	野辺地町字上小中野地先	
401309801	湯沢橋	1996/1/1	26	湯沢線	4	9	1	RCボックスカルバート	野辺地町字湯沢地先	
401309901	御手洗瀬橋	1996/4/1	26	鳥井平松ノ木線	3	15.43	1	PCボックスカルバート	野辺地町字鳥井平地内	
401310701	馬門柴崎線橋梁	1998/4/1	24	馬門柴崎線	6	8.2	1	RCボックスカルバート	野辺地町字中渡地先	
401310801	三開橋	1988/3/1	34	有戸鳥井平干草橋線	9	6	1	PC単純ダブルT桁橋	野辺地町字木明地内	
401310901	有戸橋	1999/11/1	22	木明・目ノ越線	14	8.2	1	プレテンション方式PC単純ホロー桁橋	野辺地町字中田地先	

3-2. 地理的特徴（青森県アセットマネジメント基本計画より引用）

本県は、本州の最北端に位置し、中央には陸奥湾を抱き、北に津軽海峡、東に太平洋、西に日本海と三方を海に囲まれており、日本でも有数の豪雪地帯でもあります。

冬期には、日本海側では冷たく湿った季節風が吹き、沿岸部では海から飛来する塩分によりコンクリート構造物の塩害※² が見うけられます。また、奥羽山脈西側では積雪が多いことから凍結防止剤が散布され、その影響による塩害が見うけられ、太平洋岸では乾燥した冷たい空気が吹きつけてコンクリートの凍害※³ を引き起こすなど、橋梁にとっては非常に厳しい環境にあります。



※² 塩害：コンクリート中に塩分が浸透して鋼材を腐食させる劣化現象

※³ 凍害：コンクリート中の水分が凍って膨張し、コンクリートを破壊させる劣化現象

4. 野辺地町の橋梁定期点検結果

4-1. 青森県健全度評価

健全度評価は、青森県の橋梁点検ハンドブック（１）（２）に従い、点検の対象とした部材ごとについての、劣化・損傷の種類と状態及び進行状況を考慮して行います。主な劣化機構の一覧は下記のとおりです。

橋梁点検

橋梁点検

橋梁点検ハンドブック(1) 橋梁点検のポイント

橋梁点検ハンドブック(2) 定期点検の手引き

【１ 鋼部材 防食機能劣化・腐食 塗装】

健全度	定義	標準の状態
5: 潜伏期 (5.5-4.5)	塗膜の防食機能が保たれている期間	変色や光沢の減少が局部的に見られる。
4: 進展期 (4.5-3.5)	塗膜の防食機能が徐々に低下し、塗膜下で腐食が発生する期間	光沢の減少が進行し、上塗り塗膜の消失が局部的に見られる。 点錆、塗膜のひび割れ、はがれが局部的に見られる。
3: 加速期前 (3.5-2.5)	腐食が顕著になり、腐食量が加速度的に増大する期間	発錆面積が2割程度である。 局部的に断面欠損が見られる(エッジ部など)。
2: 加速期後 (2.5-1.5)		全体的に錆が見られる。 板厚の減少が見られる。
1: 劣化期 (1.5-0.5)	腐食による耐荷力(静的引張、座屈、疲労)の低下が顕著になる期間	全体的に板厚が減少しており、局部的には1/2以下になっている。

(*) 発錆面積2割程度: 点錆がかなり点在している状態をいう
(鋼道路橋塗装便覧より)

(桁材等)

潜伏期

健全度：4.5

健全度：4.0

※) 発錆面積2割程度:点錆がかなり点在している状態をいう(鋼道路橋塗装便覧より)

表 4-1 健全度評価基準

健全 劣化	健全度	評価
	5: 潜伏期	5.5 - 4.5
	4: 進展期	4.5 - 3.5
	3: 加速期前期	3.5 - 2.5
	2: 加速期後期	2.5 - 1.5
	1: 劣化期	1.5 - 0.5

劣化機構一覧

(1) 鋼部材

①防食機能の劣化・腐食

「防食機能の劣化」とは、鋼材の防食被膜（塗装、メッキ・金属溶射）の劣化により変色・光沢減少、ひび割れ、はがれ等が生じている状態をいう。また、耐候性鋼材においては、異常な錆が生じている状態をいう。「腐食」とは、塗装やメッキ・金属溶射の防食が施された鋼材では、錆が発生している状態、又は錆が極度に進行し断面欠損を生じている状態をいう。耐候性鋼材では、保護性錆が形成されず異常な錆が生じている場合や、極度な錆の進行により断面欠損が著しい状態をいう。

※まだ変状が見られていない場合で、疲労亀裂等ほかの劣化機構の可能性が低い時は、一般的に「防食機能の劣化・腐食」を選択するが多い。

②疲労亀裂

「疲労亀裂」とは、鋼材に外力が繰り返し作用することによる、弱点部（溶接の内部欠陥、溶接の止端部、ボルト穴等の応力集中部等）を起点とする微細な亀裂が発生することをいう。※外力の繰り返し作用によって亀裂が次第に発展し、終局的には脆弱性破壊を起こす恐れがある。

③接合部の損傷

リベットや高力ボルトという鋼材の「接合部の損傷」とは、鋼材本体と同様に防食機能の劣化・腐食による「経年劣化」をいう。※高力ボルトは、材質、製造方法、腐食環境によっては、腐食ピットを起点として瞬時に破断する「遅れ破壊現象」を起こす場合がある。

(2) コンクリート部材

①塩害

「塩害」とは、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンの存在により促進され、腐食生成物の体積膨張がコンクリートにひび割れやはく離、鋼材の断面減少などを引き起こす現象をいう。

②中性化

「中性化」とは、大気中の二酸化炭素がコンクリート内に侵入し炭酸化反応を起こすことによって細孔液中の pH が低下し、その結果コンクリート中の鋼材の腐食が促進され、腐食生成物の体積膨張がコンクリートにひび割れやはく離、鋼材の断面減少などを引き起こす現象をいう。※まだ変状が見られていない場合で、塩害等他の劣化機構の可能性が低い時は、一般的に「中性化」を選択するが多い。

③凍害

「凍害」とは、コンクリート中の水分が凍結と融解を繰り返すことによって、コンクリート表面からスケーリング、微細ひび割れ及びポップアウトなどを引き起こす現象をいう。

④アルカリ骨材反応（ASR）

「アルカリ骨材反応」とは、アルカシリカ反応性鉱物や炭酸塩岩含有する骨材（反応性骨材）が、コンクリート中の高いアルカリ性を示す水溶液と反応して、コンクリート中に異常な膨張及びそれに伴うひび割れを発生させる現象をいう。

⑤床版疲労

「床版疲労」とは、輪荷重の繰り返し作用によりひび割れや抜け落ちを生じる現象をいう。

4-2. 国土交通省健全度評価

橋の健全度の診断は、国土交通省が規定している、定期点検に関する標準的な内容や現時点での知見で予測される注意事項等についてまとめた要領により基づき診断します。

国の診断方法としての定期点検の健全度診断は、下記の表にあるとおり 4 段階で評価します。(Ⅰ：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階)Ⅱと判断された橋梁は予防保全的な対策であり、Ⅲと診断された橋梁は次の点検までには補修を行う必要があるとされます。Ⅳについては直ちに通行止めなどの措置が必要であると判断されます。


また、部材・劣化機構ごとに評価基準を設定しています。評価基準は健全度の定義や標準的状态、および参考写真とともに取りまとめ、点検者によって点検結果が異なることのないようにしています。

表 4-2 判定区分

健全 劣化	区分		定義
	I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
	II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
	III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
	IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

「橋梁定期点検要領 平成 31 年 3 月」より

健全度診断の例：腐食【Ⅱ（予防保全）】

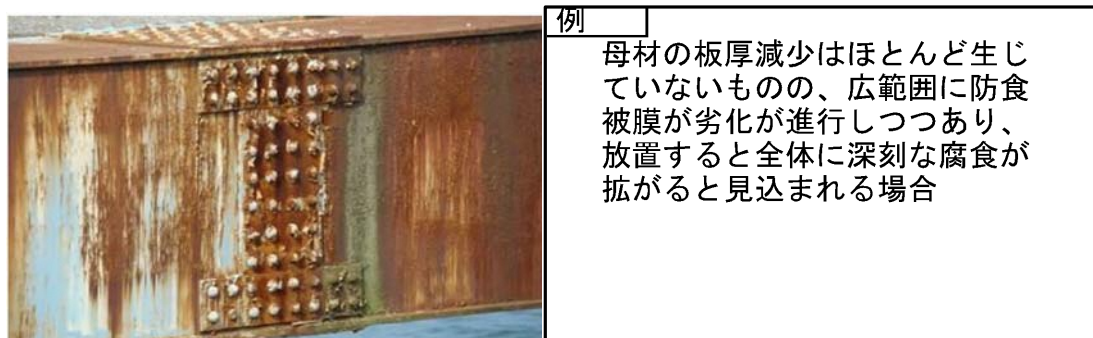

健全度診断の例：腐食【Ⅲ（早期措置）】



4-3. 定期点検結果

直近の点検結果（15m 以上：令和元年度、15m 未満：令和 4 年度）における各橋梁、各部材の診断結果を下記のグラフに示します。

橋梁毎では、Ⅰと判定された橋が最も多く 14 橋、次にⅡと判定された橋は 8 橋、Ⅲ判定された橋は 7 橋ででありました。緊急措置段階Ⅳと診断された橋は無く各部材においては、ほとんどの部材がⅠと診断されるため、現時点では比較的健全な状況であると判断できます。

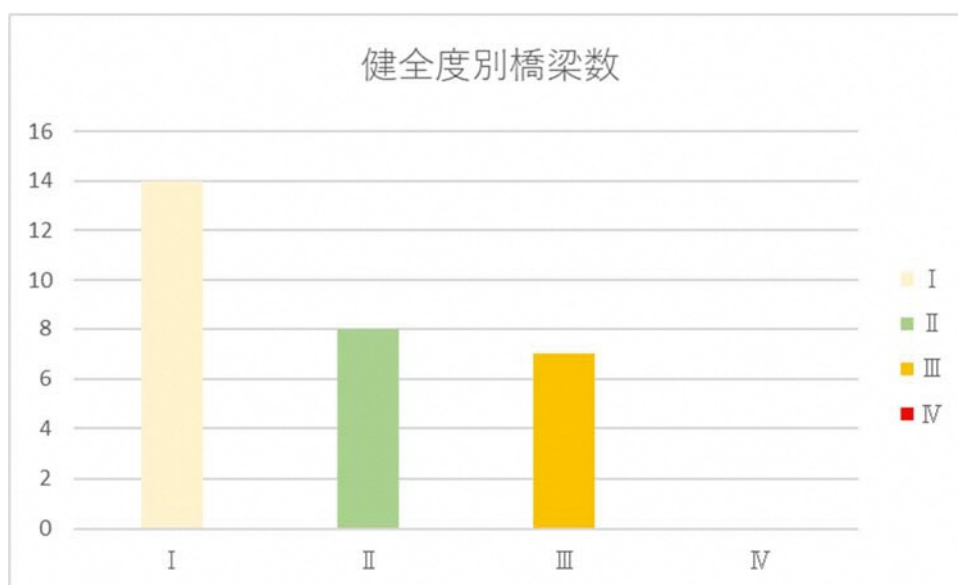


図 4-1 橋梁単位の健全度結果



図 4-2 部材ごとの健全度結果

4-4 橋梁点検の新技術の活用


1) 橋梁点検

近接目視による橋梁点検の方法は、橋梁点検車や脚立・はしご等が主流でありました。点検のさらなる効率化、合理化に向け従来方法に代替する新技術について活用することを検討します。「点検支援技術 性能カタログ（令和４年９月）国土交通省」に掲載されているドローン等の無人航空機やアーム型点検支援ロボット等による新技術を参考に従来方法と比較して、より効率的に点検を行うことができる方法を選択します。



従来の点検方法（橋梁点検車）

橋梁点検支援ロボット
（スタンダードタイプ）

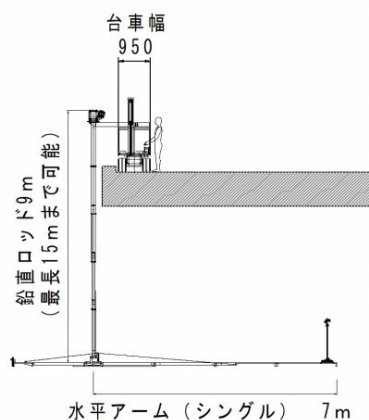

＜機体＞



新技術の点検（点検支援技術 性能カタログより [出典：国土交通省]）

2) 橋梁アセットマネジメントシステム (BMStar)

青森県と大阪地域計画研究所が共同開発・提供するブリッジマネジメントシステムにより、橋梁の維持管理を効率的に行います。

個々の PC で稼働するシステムから、クラウド上で稼働するシステムに移行します。また、対策工法や劣化予測式がカスタマイズ可能となり、各ニーズに沿った補修の計画が可能となります。この IT システムを活用することで、自治体とコンサルが共同でデータを管理できます。



表 4-3 BMStar の機能の内容

BMStarの主な機能種類	機能の内容
a. 橋梁管理機能	管理者に対して、橋梁台帳、点検結果や事業計画等、橋梁管理業務に必要な情報の管理を支援(事前データ作成、調書作成機能等をシステム化)
b. 点検・対策登録機能	定期点検以外の各種点検や対策データ等の各種情報の更新・登録を支援
c. 予算・事業計画策定機能	橋梁群のLCCの算定、予算シミュレーション、中期事業計画(長寿命化修繕計画)の策定支援
d. 進捗管理機能	中期事業計画に対する実施状況を管理支援
e. プロジェクト管理機能	管理者が委託業務に対応したBMSのプロジェクトDBの登録・発行管理、支援会社がプロジェクトDBを取得し、業務実施・完了登録の管理を支援
f. 定期点検支援機能	定期点検を支援(オフラインの点検支援システムを使用) 点検データ作成、更新・登録を支援する(点検支援システムを使用) BMStar様式及び国交省様式1&2の調書作成

5. 集約化の検討

住民の利用状況が低下している橋梁、重要度が低い路線であり代わりの路線がある場合の橋梁等について、橋梁の撤去・統合することによって、費用の縮減化を図ることが可能か検討を行った。

検討の結果、野辺地町においてはう回路があるものの、起終点に民家があることや登山道となっていることから需要があるため、撤去・集約化にいたる橋梁はありませんでした。

今後10年程度で、迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、1橋程度の集約化・撤去を検討し、将来的な維持管理コストを1200万円程度縮減することを目指します。

地理院地図



出典：国土地理院ウェブサイト ※地理院地図を基に加筆修正

6. 橋梁アセットマネジメントに基づく橋梁長寿命化修繕計画の基本フロー

橋梁長寿命化修繕計画は、図 6-1 に示す基本フローにしたがって策定します。

計画策定にあたっては、BMSを用いて、劣化予測、LCC算定や予算シミュレーション等の分析を行います。

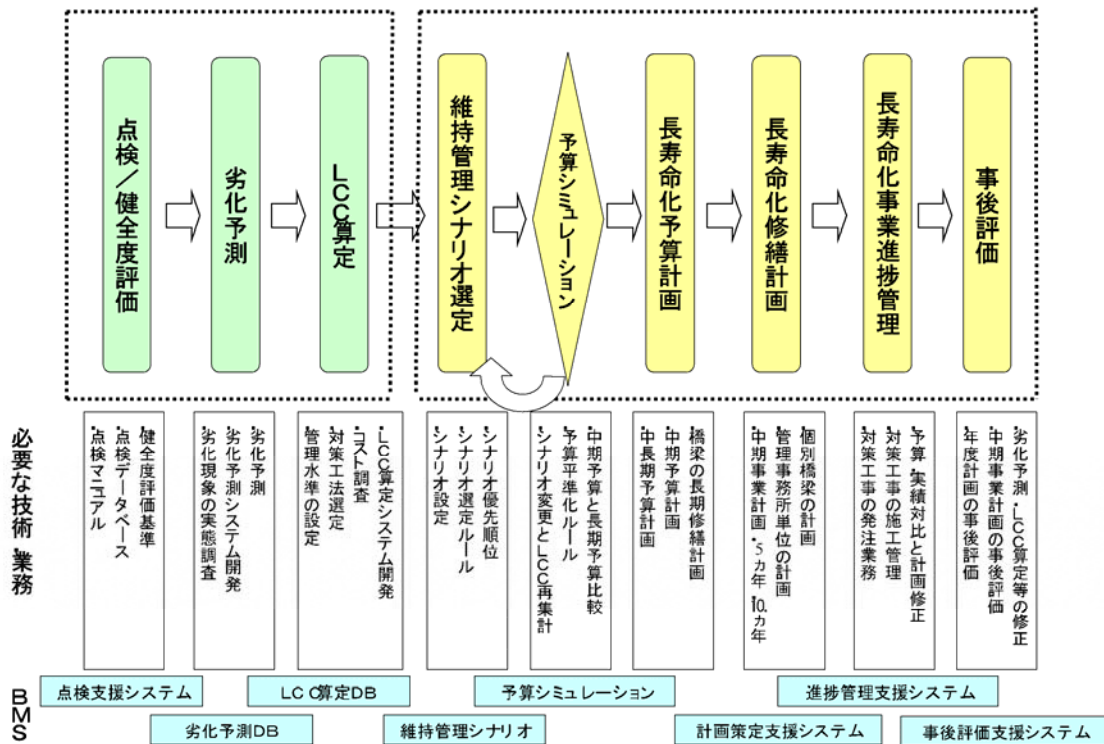


図 6-1 橋梁長寿命化修繕計画の基本フロー

7. 橋梁長寿命化修繕計画の策定

7-1. 維持管理体系

橋梁の維持管理は、その業務内容から「点検・調査」と「維持管理・対策」に大別されます。

橋梁の維持管理は、「日常管理」、「計画管理」、「異常時管理」から構成されており、それぞれの管理において、「点検・調査」と「維持管理・対策」を体系的に実施します（図 7-1）。

維持管理体系におけるそれぞれの内容は以下のとおりです。

- (1) 【点検・調査】：橋梁の状態を把握し、安全性・使用性能・耐久性能といった主要な性能を評価するとともに、アセットマネジメントにおける意思決定に必要な情報を収集します。
- (2) 【維持管理・対策】：橋梁の諸性能を維持または改善します。

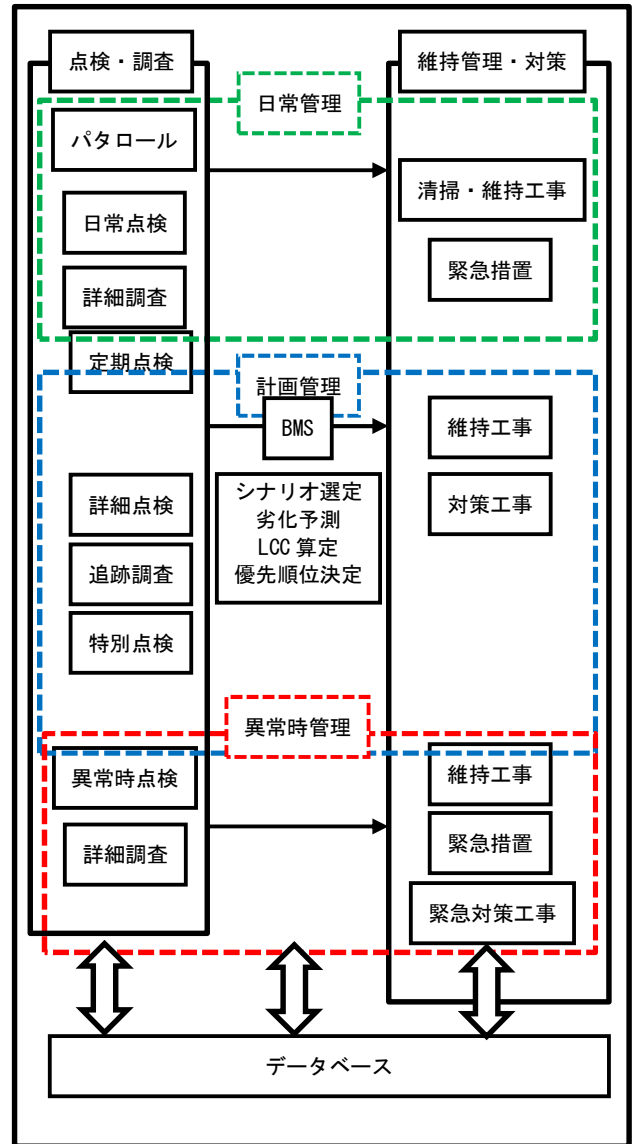


図 7-1 維持管理体系

- (3) 【橋梁アセットマネジメントシステム (BMStar)】：

口点検・調査によって得られた情報をもとに環境条件等の現状を踏まえて橋梁毎に維持管理方針を定め、劣化予測に基づいてLCCを算定し、予算制約の中で、いつ、どの橋梁にどのような対策を経済的に実施するかを意思決定を支援します。

口橋梁の構造に関する情報（橋梁形式・材料など）、維持管理に関する情報（点検結果・補修・補修履歴など）、環境条件（立地条件・交通量など）、アセットマネジメントに必要なデータを総合的に管理します。また、点検・調査結果から得られた情報に基づいて意思決定を行い、維持管理・対策を実施するまでの一連の業務遂行をその形態から「日常管理」「計画管理」「異常時管理」に大別されます。

7-2. 橋梁の維持管理

BMSにより劣化予測・LCC算定・予算シミュレーションを実施し、その結果に基づいて事業計画の策定を行います。BMSは図 7-2 のように大きく5つの step で構成されています。

step1 は橋梁の維持管理に関する全体戦略を構築します。step2 は、環境条件、橋梁健全度、道路ネットワークの重要性等を考慮して、橋梁ごとに、維持管理シナリオに基づく維持管理戦略を立て、選定された維持管理シナリオに対応するLCCを算定します。step3 は、全橋梁のLCCを集計し、予算シミュレーション機能によって予算制約に対応して維持管理シナリオを変更し、中長期予算計画を策定します。step4 は補修・改修の中期事業計画を策定し事業を実施します。そして step5 で事後評価を行い、マネジメント計画全体の見直しを行います。

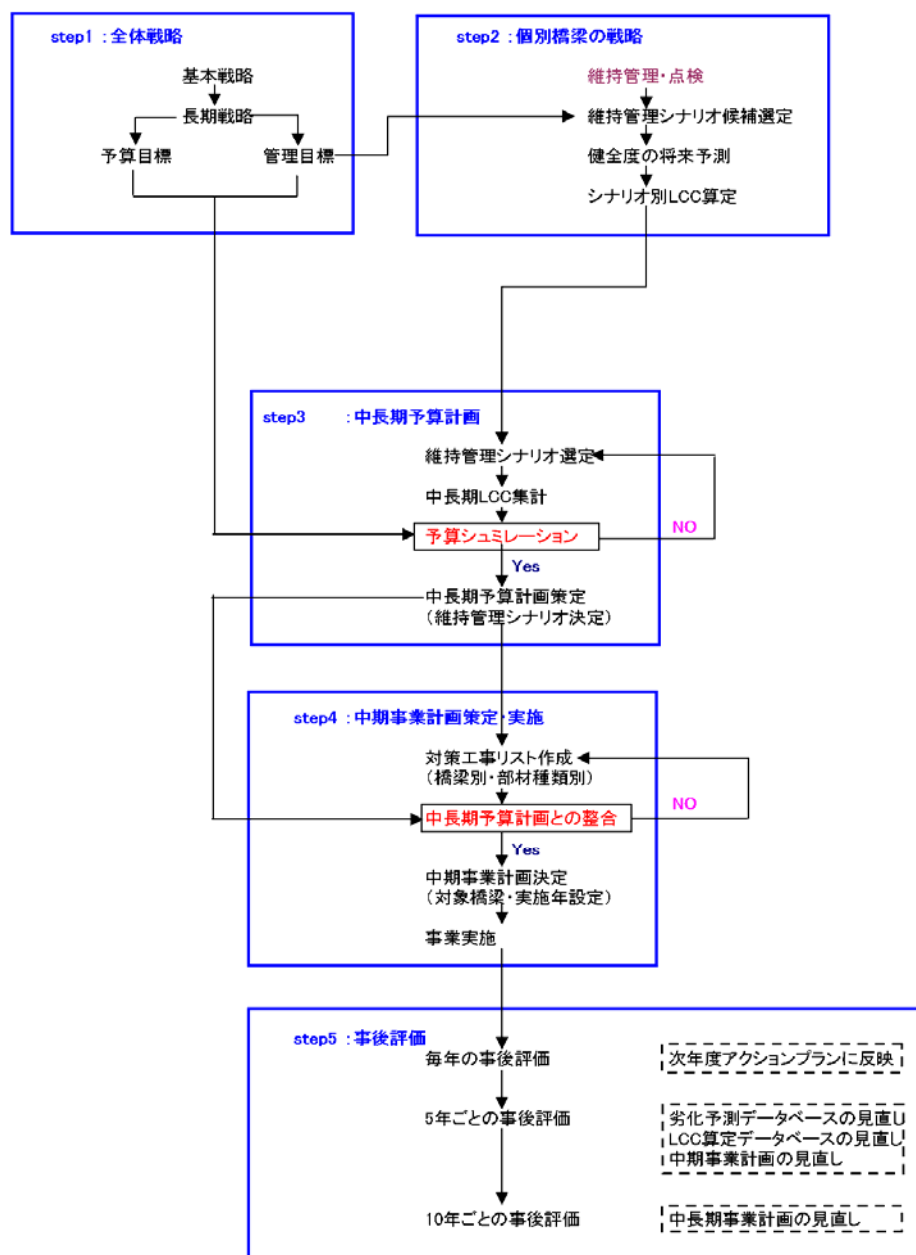


図 7-2 BMSを用いたブリッジマネジメントのフロー

7-3. 維持管理・点検

青森県では、独自の橋梁点検マニュアルを策定し、定期点検を効率的に行うための「BMStar 点検支援システム」を大阪地域計画研究所と共同開発して、点検コストを大幅に削減しました。これに習い野辺地町でも同様のシステム・手順により点検をおこないました。

➤ BMStar 点検支援システム

本システムはインターネットを介して使用する Web システムと、インターネット環境がない点検現場にも持ち運び可能なタブレット PC で使用する点検支援システムによって構成され、双方がデータの受け渡しを通して稼働するシステムです。

7-4. 橋梁長寿命化計画

(1) 維持管理シナリオ

橋梁アセットマネジメントにおいては、橋梁の置かれている状況（環境・道路ネットワーク上の重要性）や劣化・損傷の状況（橋梁健全度）に応じて、橋梁ごとに、適用可能な維持管理シナリオ候補を一つまたは複数選定します。維持管理シナリオは、長寿命化シナリオと更新シナリオに大別されます。



図 7-3 維持管理シナリオ体系図

A) 更新シナリオ

主要部材の劣化・損傷が著しく進行している老朽橋梁や、日本海側に多く見られるような塩害の進行が著しい重度の劣化橋梁は、高価な補修工事を繰り返すよりも架け替える方が経済的となる場合があります。これらの条件に当てはまる橋梁については、LCC評価と詳細調査によって更新した方がコスト的に有利と判断される場合は、更新型シナリオを選定します。

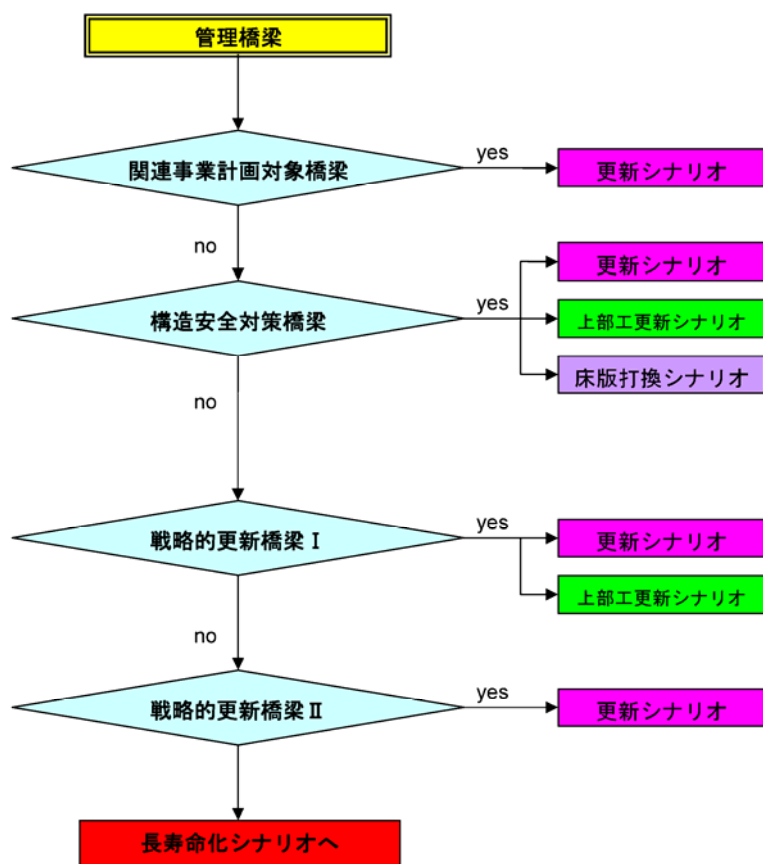


図 7-4 更新シナリオ候補の選定フロー

B) 長寿命化シナリオ

長寿命化シナリオは6つの種類を設定しています。仮橋の設置など架け替えが環境的・技術的に非常に困難な橋梁、大河川や大峡谷に架設されていて架け替えに際して莫大な費用が発生する橋梁及びトラス橋・鋼アーチ橋並びに塩害対策区分に位置する橋梁のうち健全な橋梁は戦略的対策シナリオ(A1)を選定します。

また、平成24年度以降供用開始した橋梁については、LCC最少シナリオを基本(A2)とし、それ以外の橋梁は、A2及びB1～C2より適切なシナリオを選定します。

➤ 戦略的対策シナリオ (A1)

アーチやトラスなどの特殊橋梁、橋長200m以上の超長大橋梁、塩害対策区分Sに該当する橋梁などを対象に、戦略的な予防対策を行うシナリオ。

➤ LCC最小化シナリオ (A2)

新設橋梁の100年間の維持管理においてLCCが最小となるシナリオ。すべてのシナリオのLCCを比較してLCCが最も小さいシナリオを選択する

➤ 早期対策シナリオハイグレード型 (B1)

劣化・損傷が顕在化し始める加速期前期の段階で早期的な対策を行うシナリオ。信頼性の高い対策工法を選択することで初期コストは大きくなるが、事後対策シナリオよりもLCCを抑制することができる。

➤ 早期対策シナリオ (B2)

B1シナリオと同様に、加速期前期の段階で早期的な対策を行うシナリオ。B-1シナリオと比較して、初期コストを抑制した廉価な対策を選択するが、事後対策シナリオよりもLCCを抑制することができる。

➤ 事後保全型シナリオ (C1)

劣化・損傷が加速期後期まで進展した段階で事後的な対策を行うシナリオ。利用者の安全性に影響が現れる前の段階で対策を行う。

➤ 事後保全型シナリオ構造安全確保型 (C2)

劣化・損傷が劣化期に移行した段階で事後的な対策を行うシナリオ。構造安全性に影響が現れる前の段階で対策を行う。

➤ 電気防食シナリオ (オプション)

コンクリート橋の桁材に対して、劣化・損傷の進行を抑制することを目的に電気防食を行う。その他の部材についてはA-1～C-2のいずれかのシナリオの対策を行う。

長寿命化シナリオ選定のフローは以下の図のようになっております。

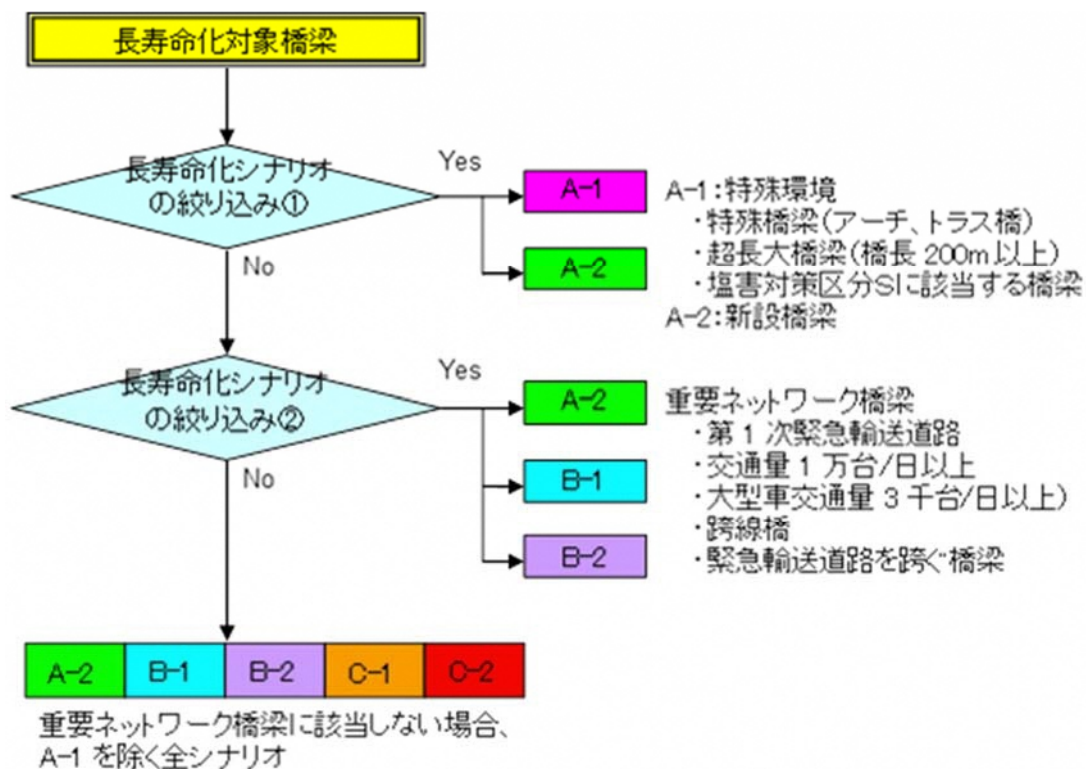


図 7-5 長寿命化シナリオ候補の選定フロー

(2) 健全度の将来予測とLCC算定

➤ 劣化予測式の設定

健全度の将来予測は、劣化速度を設定した劣化予測式を用いて行います。

劣化予測式は、青森県の点検データや過去の補修履歴、および既存の研究成果や学識経験者の知見などをもとに、部材、材質、劣化機構、仕様、環境条件ごとに設定されています。

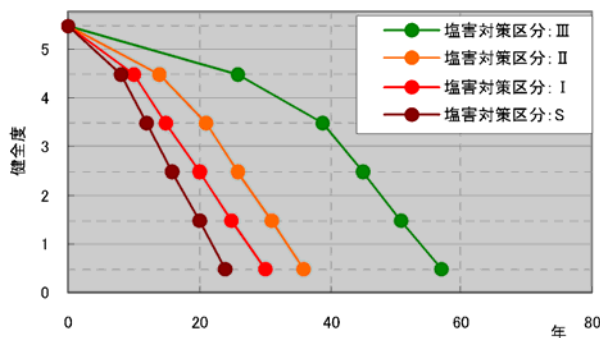


図 7-6 劣化予測式の例（塩害）

➤ 劣化予測式の自動修正

数多くのデータをもとに劣化予測式を設定しても、実際の橋梁においてはローカルな環境条件や部材の品質の違いなどがあるために、劣化は劣化予測式どおりには進行しません。そこで、点検した部材要素ごとに、点検結果を通るように劣化予測式を自動修正します。これによって、点検した部材要素の劣化予測式は現実に非常に近いものとなり、LCC算定精度を大幅に向上させることができます。

➤ LCCの算定

あらかじめ対策を実施する健全度を設定し、対策の種類や対策コスト、回復健全度、対策後の劣化予測式等の情報を整備することによって、繰り返し補修のLCCを算定することができます（図 7-7 参照）。

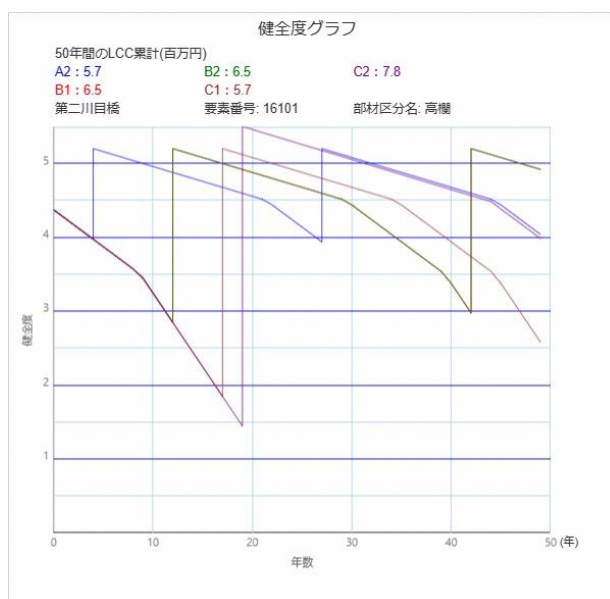


図 7-7 健全度グラフ例

(3) 予算の平準化

LCC 算定結果を基に、LCC が最小となる各橋梁のシナリオの組み合わせを初期状態として予算の平準化を行います。

予算の平準化のイメージは図 7-8 のとおりであり、コストが年度予算を超過する場合は超過分を翌年度に繰り越し、年度予算を下回る場合は翌年度予算を前倒して繰り入れる作業を繰り返します。このとき、繰越額の制約として許容繰越額を設けます。補修工事を同じ工法で行い得る遅延限界を仮に 3 年と設定した場合、繰り越し・繰り入れの作業を全期間にわたって行い、繰越額が許容値、すなわち 3 年間の予算以内に収まっていれば平準化が行われたと判断します。

一方、繰越額が許容値を超える場合は先のシナリオの組み合わせでは平準化できないと判断されます。そのような場合、いずれかの橋梁のシナリオを変更して予算内に収めるようにします。したがって、初期状態の LCC 最小額がシナリオが予防保全対策型から事後保全対策型に変更された結果、LCC が増額することとなります。

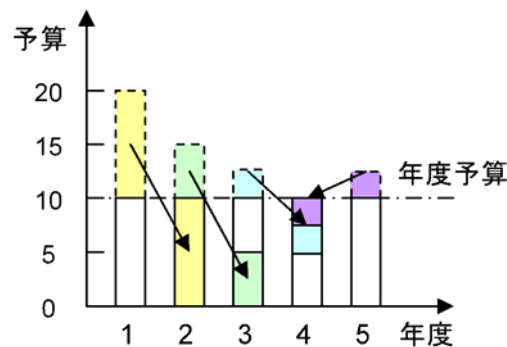


図 7-8 予算平準化のイメージ

○対策工費が予算額に収まらない場合は、維持管理シナリオを変更することにより費用発生時期を変更し平準化を図る。

○シナリオ変更の順序は、シナリオ変更することで LCC の増加が少ない橋梁から優先して行う。

予算に対する信頼度が高くなる

○シナリオ変更は、シナリオ候補選定で候補としたシナリオの範囲内で行う。

該当橋梁に合ったシナリオ候補より選定することで、現場からの信頼度が高くなる。

(4) シナリオ別LCC算定結果

シナリオ選定を終えた後、LCC 算定を行います。

野辺地町の管理橋梁 29 橋のシナリオ候補を検討した結果、図 7-9 に示す結果となりました。50 年間の LCC は最小額が A2 シナリオで 6.3 億円、最も高額となった C2 シナリオが 18.4 億円という結果となり、差額は 12.1 億円となりました。

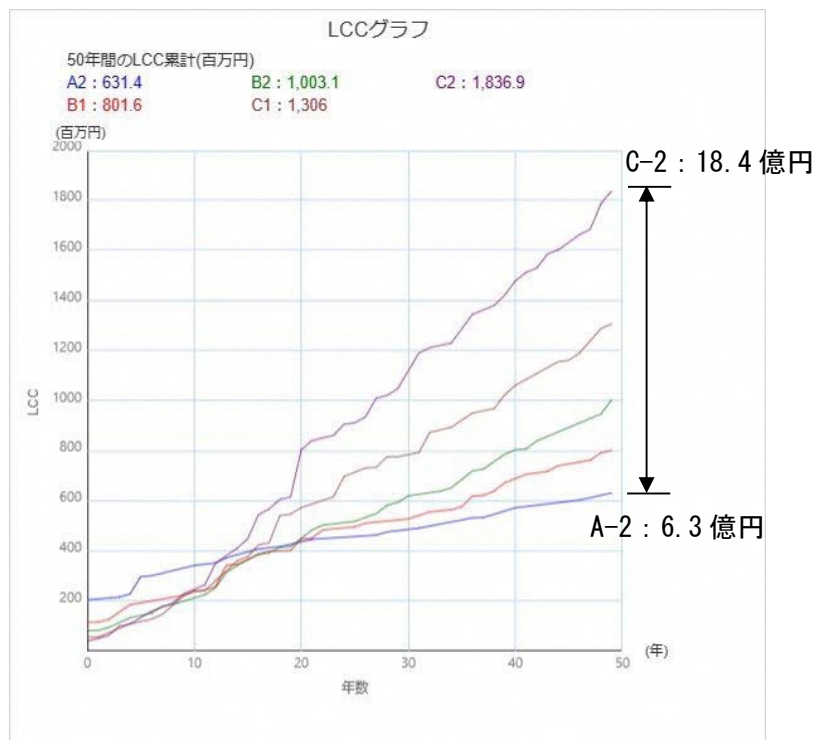


図 7-9 シナリオ別LCC算定結果

(5) 予算シミュレーション

- 50年間LCCが最小となる組み合わせのシナリオを採用して、LCCを集計した結果、毎年必要となる補修費の推移は図7-10のようになり、合計で6.0億円となりました。

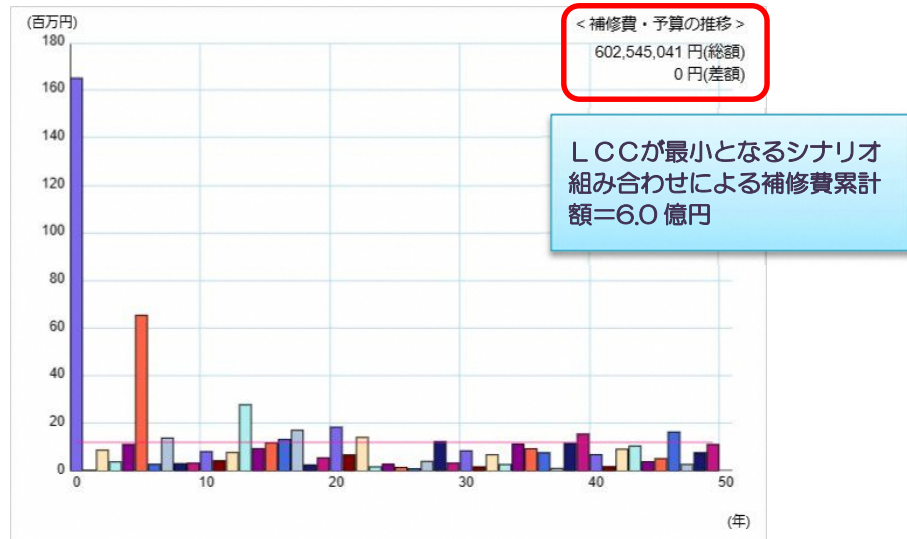


図 7-10 50年間LCCが最小となるシナリオの組み合わせにおける補修費の推移

- 「野辺地町」の補修費に対する予算制約を予算平準化の条件として予算シミュレーションを実施した結果、予算額の構成は図7-11に示す通りとなりました。シナリオは変わり維持補修工法が変更され、50年間LCCは7.1億円となりLCCは増大することとなりました。

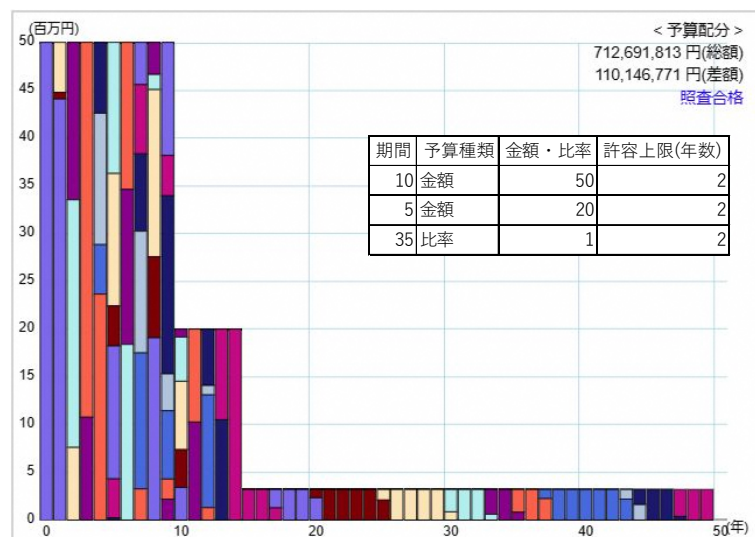


図 7-11 予算制約を考慮した予算シミュレーション結果

- 制約条件による予算シミュレーションの結果、シナリオ別橋梁数は図7-12に示すとおりとなりました。

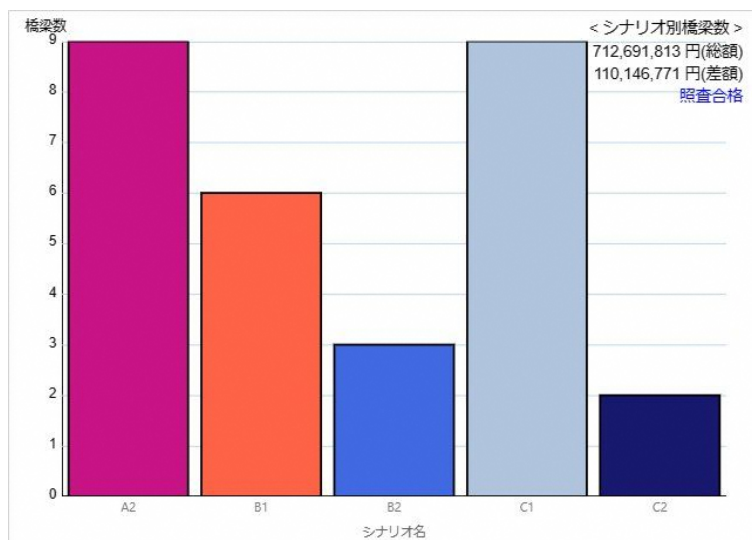


図 7-12 予算シミュレーション結果によるシナリオ数

- 制約条件によるシミュレーションの結果、LCCは最少額から増大し、差額は1.1億円となります。(図7-13参照)

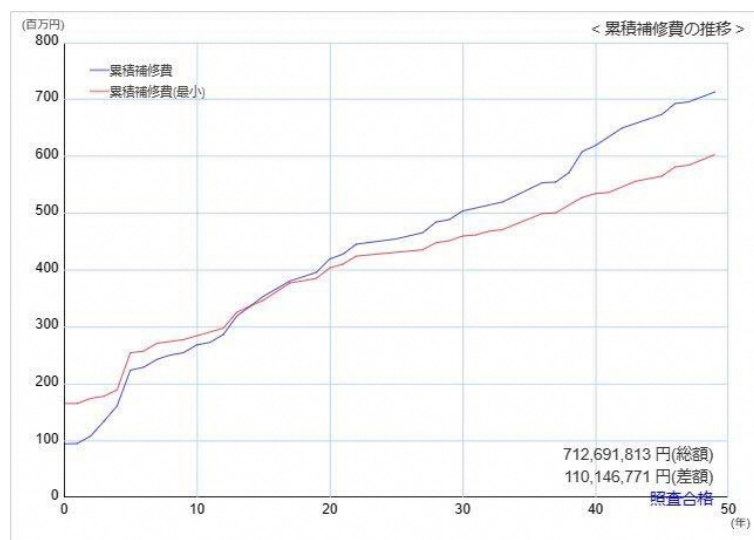


図 7-13 予算シミュレーション前後の累計補修費の比較

(6) 10 年間対策工事リスト

予算シミュレーションにより決定した各橋梁の維持管理シナリオに基づき、今後 10 年間に実施する長寿命化対策工事リストの概要を以下に示します。

表 7-1 各橋梁の対策工事リストの概要

年度			橋梁	主な補修内容	点検/LCC	事業費
2023	令和5年	0	蟹田橋	-	-	6,000,000
2024	令和6年	1	蟹田橋	上部工断面修復工	-	34,162,924
2025	令和7年	2	中渡橋	-	-	3,000,000
2026	令和8年	3	中渡橋	塗装塗替え工	-	19,114,055
2027	令和9年	4	川目橋	塗装塗替え工	○	58,778,516
2028	令和10年	5	烏帽子四番橋他	塗装塗替え工	-	61,435,923
2029	令和11年	6	第一観音跨線橋他	下部工断面修復工	-	39,157,766
2030	令和12年	7	第二観音跨線橋	塗装塗替え工	-	61,854,123
2031	令和13年	8	三開橋他	伸縮装置取替工	-	40,523,474
2032	令和14年	9	烏帽子二番橋他	塗装塗替え工	○	27,957,813


橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長 (m)	建設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	点検 結果	対策の内容・時期									備 考	
								令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年		令和14年
401001970	第二川目橋	一ノ渡線	31.0	1997	25	2019	I		定期点検					定期点検				
401101539	獅子沢跨線橋	獅子沢線	29.0	1967	67	2019	II		定期点検					定期点検				
401101840	新田橋	下町一ノ渡線	31.0	1982	5	2019	III		定期点検				上部工（断面修復）	定期点検	下部工（断面修復）			
401106849	白岩橋	15m以上 与田川尻線	18.0	1980	80	2019	II		定期点検				下部工（断面修復/表面処理）	定期点検			防護柵（塗装塗替）	
401107944	第一観音跨線橋	観音林脇線	26.0	1988	88	2019	II		定期点検					定期点検				
401107945	第二観音跨線橋	観音林脇線	30.0	1990	90	2019	II		定期点検			上部工（塗装塗替） 防護柵（塗装塗替）	定期点検	上部工（塗装塗替）				
401404242	川目橋	水ヶ沢線	26.0	1986	86	2019	III		定期点検			上部工（塗装塗替）	定期点検				防護柵（塗装塗替）	
401483541	下小中野橋	市内支線35号線	15.0	1984	84	2019	I		定期点検				定期点検					
401499246	臨港線橋	鳥井平松ノ木線	16.0	1998	98	2019	I		定期点検				伸縮装置（交換） 定期点検					
401202601	切明橋	上小中野開拓道路線	11.0	1973	73	2022	III			定期点検				定期点検	定期点検			
401203701	太田新田1号橋	太田新田線	10.0	1990	5	2022	I			定期点検				下部工（断面修復/表面処理）	定期点検	上部工（断面修復） 地覆（打替）		
401203702	太田新田2号橋	太田新田線	8.0	1991	91	2022	II			定期点検				防護柵（塗装塗替）	定期点検			
401204001	かもしか橋	鳥帽子岳B線	5.0	1981	81	2022	I			定期点検					定期点検		上部工（塗装塗替/断面修復）	
401204002	鳥帽子一番橋	鳥帽子岳B線	9.0	2008	108	2022	I			定期点検					定期点検		伸縮装置（交換） 防護柵（塗装塗替）	
401204003	鳥帽子二番橋	15m以下 鳥帽子岳B線	8.0	2010	110	2022	I			定期点検				上部工（塗装塗替）	定期点検			
401204004	鳥帽子三番橋	鳥帽子岳B線	12.0	2010	5	2022	II			定期点検					定期点検		防護柵（塗装塗替）	
401204005	鳥帽子四番橋	鳥帽子岳B線	7.0	1982	82	2022	III			定期点検			上部工（断面修復）	定期点検			上部工（断面修復）	
401302201	第二御手洗瀬橋	御手洗瀬橋ノ木線	3.1	1996	96	2022	I			定期点検			上部工（塗装塗替） 下部工（表面処理/塗装塗替）	定期点検			下部工（断面修復）	
401300301	十郎兵橋	淋代支線1号線	7.0	2002	102	2022	I			定期点検					定期点検		防護柵（塗装塗替）	
401304601	中渡橋	柴崎馬門温泉線	10.0	1982	82	2022	III			定期点検		上部工（塗装塗替）			定期点検		上部工（塗装塗替）	
401305301	蟹田橋	蟹田道路線	7.0	1983	83	2022	III		上部工（断面修復/表面処理）	定期点検					定期点検		下部工（断面修復/表面処理）	
401307101	陣場川原橋	陣場川原線	12.0	1980	80	2022	I		下部工（断面修復/表面処理）	定期点検				上部工（断面修復/表面処理）	定期点検	地覆（塗装塗替）	防護柵（塗装塗替）	
401308401	響き橋	工業団地2号線	10.0	1990	90	2021	II			定期点検				上部工（断面修復）	定期点検	伸縮装置（交換）		
401309102	与田川橋	駅前鳴沢線	7.0	1961	61	2022	II			定期点検				下部工（断面修復）	定期点検		伸縮装置（取替）	
401309801	湯沢橋	湯沢線	4.0	1996	96	2022	I			定期点検					定期点検		下部工（断面修復/表面処理）	
401309901	御手洗瀬橋	鳥井平ノ松ノ木線	3.0	1996	96	2022	I			定期点検					定期点検		下部工（表面処理）	
401310701	馬門柴崎線橋梁	馬門柴崎線	6.0	1998	98	2022	I			定期点検				下部工（表面処理） 上部工（表面処理）	定期点検		防護柵（塗装塗替）	
401310801	三開橋	有戸鳥井平干草橋線	9.0	1988	88	2022	III			定期点検					高欄（塗装塗替）	定期点検		
401310901	有戸橋	木明・目ノ越線	14.0	1999	99	2022	I			定期点検						定期点検	伸縮装置（交換） 上部工（断面修復）	

(7) 最新技術の導入

最新の情報技術や新工法などを積極的に活用し、維持管理業務の効率化や将来にわたる維持更新費用の削減を図ります。

【表面含浸工】


新工法：亜硝酸リチウム併用型表面含浸工法 「プロコンガードシステム S」 (NETIS 登録 CG-190024-A)

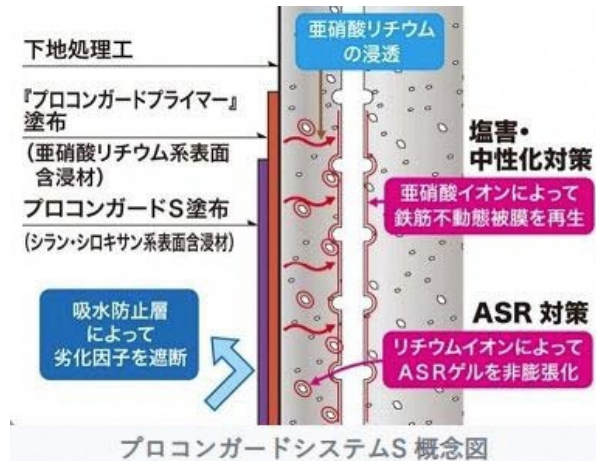

- ・従来：劣化因子の遮断のみを目的とした表面被覆工法(有機系、無機系)や表面含浸工法(シラン系、ケイ酸塩系)にて対応していた。
- ・新工法：亜硝酸リチウムとシラン・シロキサン系含浸材を組み合わせることで、「劣化因子の遮断」のみならず「鉄筋腐食抑制」、「アルカリシリカゲルの膨張抑制」にも期待できる。

【断面修復工】

新工法：亜硝酸リチウム併用型断面修復工法「リハビリ断面修復工法」 (NETIS 登録 CG-220003-A)

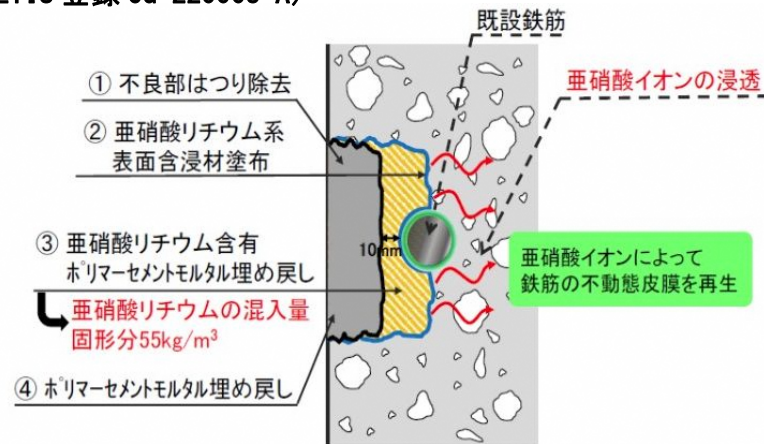

リハビリ断面修復工法 概念図

- ・従来：従来の断面修復工法では、「劣化部の除去と修復」のみを目的としていた。また、劣化部の除去と修復は、鉄筋背面側まで行うことが標準とされていた。
- ・新工法：断面修復材に亜硝酸リチウムを含有することで、「劣化部の除去と修復」のみならず、「鉄筋腐食の抑制」にも期待できる。さらに、断面修復材への亜硝酸リチウム混入量を最適化したことで、鉄筋の背面側まで亜硝酸リチウムを浸透させることが可能となり、はつり深さが鉄筋の半分程度でも十分な防錆効果を発揮できることが可能となった。

【新工法による縮減効果】

今後、老朽化する橋梁は増加し、一方で少子高齢化に伴う労働人口の減少や税収の減少が予想されている。限られた労力と財源で維持管理を行って行く現状踏まえ、調査や計画、補修工事において新技術や新工法を積極的に活用し、ライフサイクルコストの縮減を図ってまいります。また、必要に応じて長寿命化修繕計画の見直しを図ってまいります。

今後10年程度で、補修を計画している8橋に対し、新技術の工法を採用した補修工事を実施することで、従来工法を比べ約5%以上（約1700万円以上）の費用縮減を目指します

8. 橋梁長寿命化修繕計画により見込まれるコスト削減効果

全橋梁において長寿命化対策を行い、予防保全型維持管理を中心とした効率的な修繕計画を継続的に実施することにより、従来の事後保全型維持管理と比較し、50年間で11.2億円のコスト削減を図ることが可能であると試算されました

全橋梁のコスト削減効果

<全橋を事後保全（C2シナリオ）とした場合との比較>

○全橋を事後保全（C2シナリオ）とした場合のLCC総額（50年間） 18.3億円

○予防保全型維持管理（本修繕計画）によるLCCの総額（50年間） 7.1億円

コスト削減額＝ 11.2億円

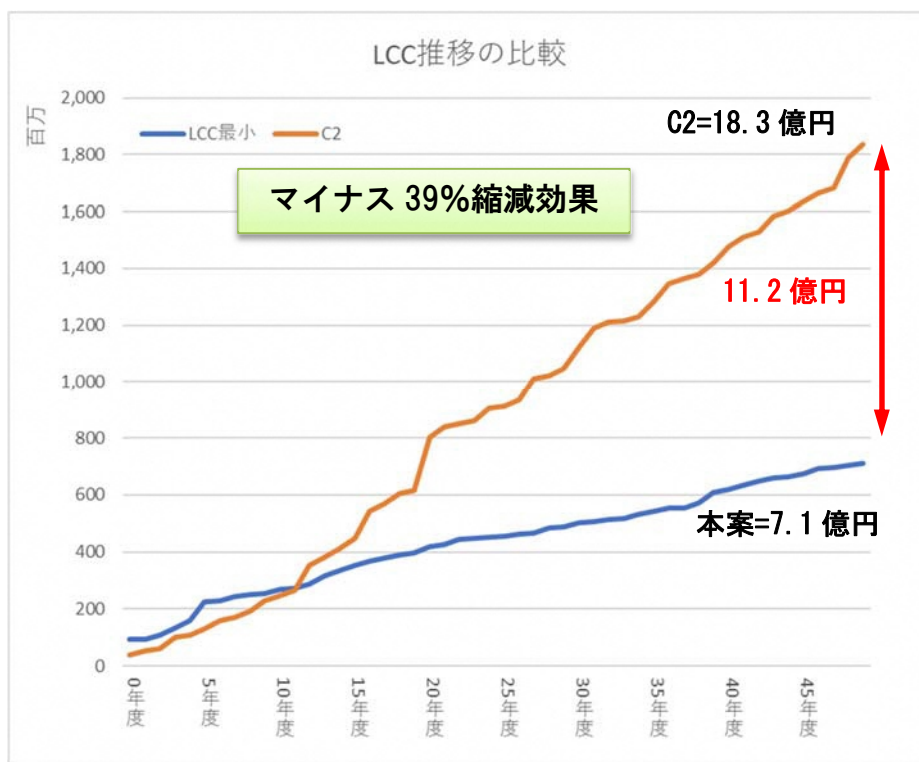


図8-1 橋梁のコスト削減効果

9. 事後評価

計画的維持管理のレベルアップを目的として、定期的に事後評価を行い、必要に応じて計画に見直しを行います。

5年ごとに実施する定期点検データを分析し、劣化予測データベースやLCC算定データベースの見直しを行うとともに、中期事業計画の見直しを行います。

また、10年ごとに事業実施結果を評価して、基本方針・長期戦略の見直しを行なうとともに、中長期事業計画の見直しを行います。

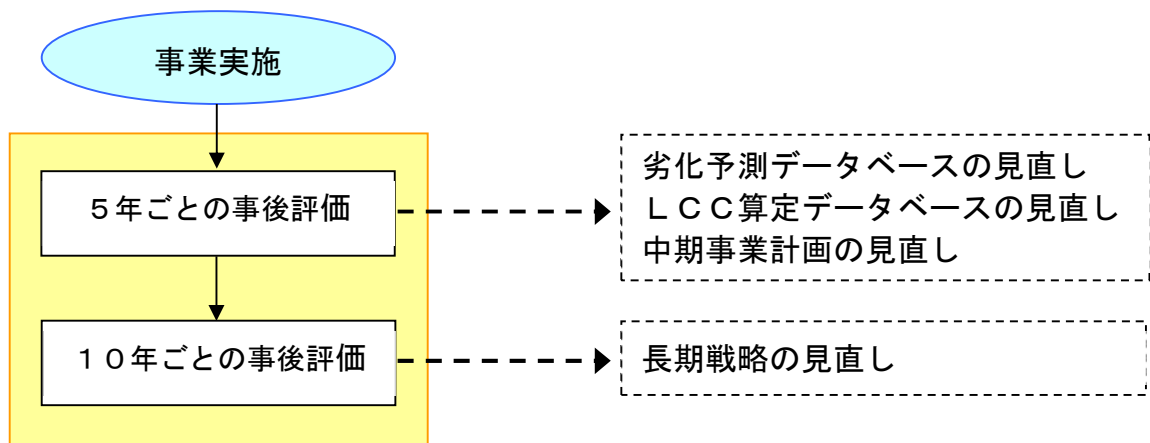


図 9-1 事後評価

10. 橋梁長寿命化修繕計画策定に係る学識経験者の意見聴取

本計画は学識経験者等の専門知識を有する方の意見を踏まえて策定しました。

●学識経験者 八戸工業大学 阿波 稔 教授

●計画策定担当 野辺地町役場 建設水道課

【 意見聴取実施状況 】

